




<http://www.kaercher.com/dealersearch>




CV 38/1

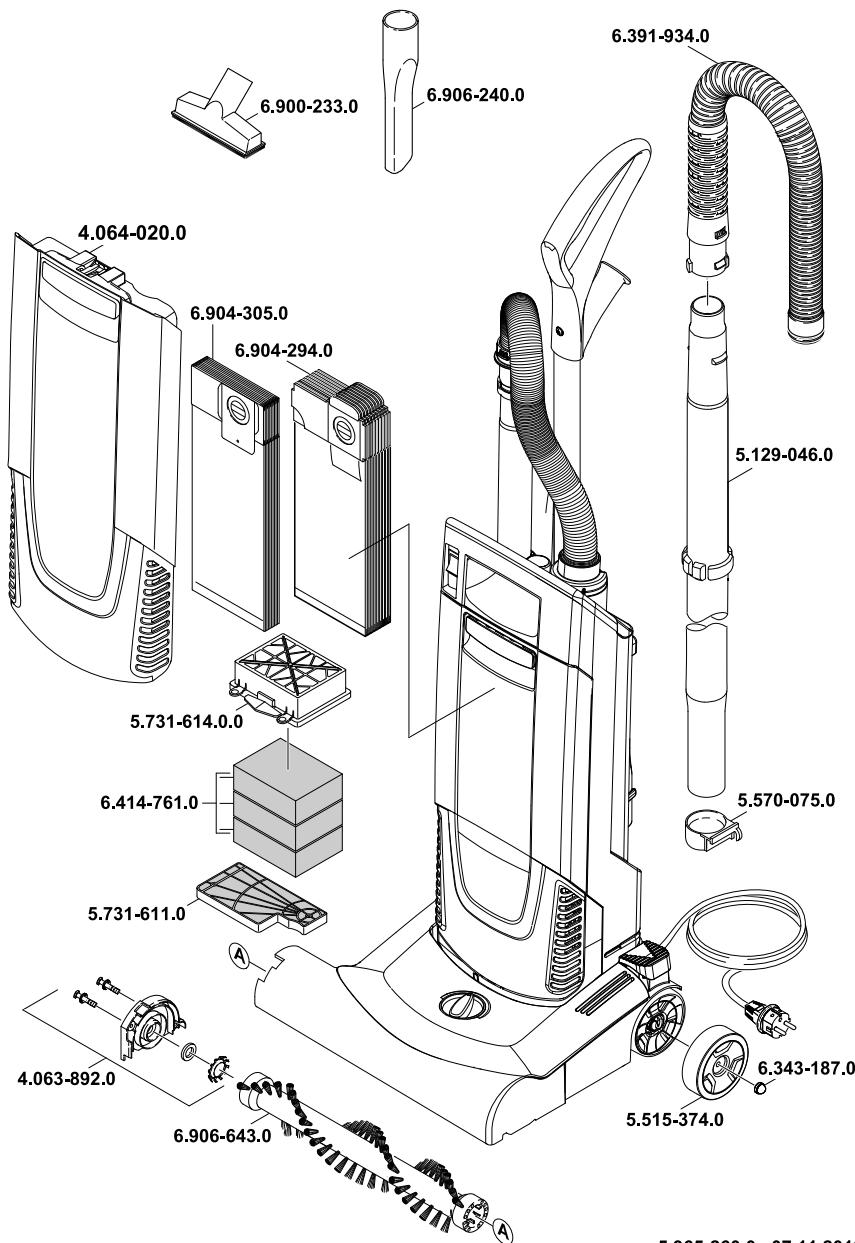

5.965-260.0 07.11.2012

CV 30/1

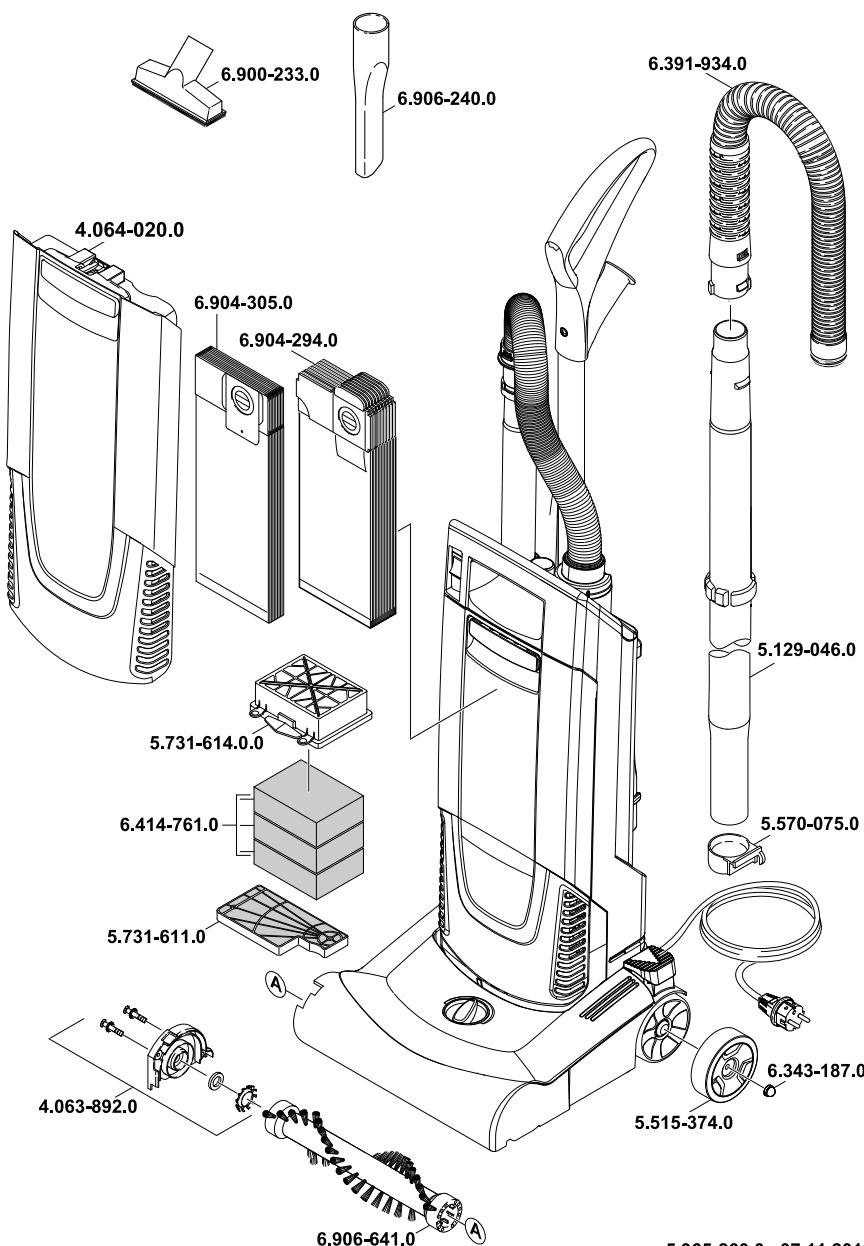

5.965-260.0 07.11.2012

الملحقات وقطع الغيار

- ستجد في نهاية دليل التشغيل نماذج لقطع الغيار الأكثر استخداما.
- يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات عن قطع الغيار من الموقع الإلكتروني www.kaercher.com في قسم الخدمات.
- يسمح فقط باستخدام الملحقات وقطع الغيار التي تصدرها الشركة المنتجة.
- الملحقات الأصلية وقطع الغيار الأصلية تضمن إمكانية تشغيل الجهاز بأمان وبدون أية مشاكل أو أعطال.

البيانات الفنية

| | | | |
|--|------------------|----------------------------|---|
| CV 38/1 | CV 30/1 | | |
| 240-220 | 240-220 | فولت | الجهد الكهربائي |
| 60/50 | 60/50 | هيرتز | التردد |
| 1150 | 1150 | وات | أقصى قدرة |
| 48 | 48 | لتر/ثانية | كمية الهواء (الحد الأقصى) |
| 20,7 (207) | 20,7 (207) | كيلو باسكال (ملي بار) | انخفاض الضغط (الحد الأقصى) |
| II | II | □ | فئة الحماية |
| 320 × 390 × 1220 | 320 × 310 × 1220 | ملم | الطول × العرض × الارتفاع |
| 380 | 300 | ملم | عرض الفرشاة الدوارة |
| 9,2 | 8,6 | كجم | وزن التشغيل النموذجي |
| 40+ | 40+ | درجة مئوية | درجة الحرارة المحيطة (الحد الأقصى) |
| القيم المحتسبة وفقاً للمواصفة 69-2-60335. | | | |
| 68 | 68 | دبسيبل (أميبر) L_{pA} | مستوى ضغط الصوت |
| 1 | 1 | دبسيبل (أميبر) K_{pA} | الشك |
| 2,5> | 2,5> | م/ م^2 | قيمة اهتزاز الذراع اليدوي القيمة الكلية للاهتزاز |
| 0,2 | 0,2 | م/ م^2 | الشك K |

| H05VV-F 2x1,0 mm ² | | كابل الكهرباء |
|-------------------------------|------------|---------------|
| طول الكابل | رقم الجزء | |
| م 12 | 4.649002.0 | EU |
| م 12 | 4.649003.0 | GB |
| م 12 | 4.649005.0 | AU |

المساعدة عند حدوث أعطال

- تأكد من عدم وجود أية أشياء تعيق الفرشاة الدوارة وقم بإزالة هذه الأشياء إن وجدت.

وعند تشغيل الماكينة مرة أخرى لن يصدر هذا الصوت بعد ذلك.

نتيجة الشفط غير مرضية

- تأكد من عدم وجود أية أشياء تعيق الفرشاة الدوارة وقم بإزالة هذه الأشياء إن وجدت.
- قم بإزالة الانسداد من رأس الفرشاة وأنبوب الشفط وخرطوم الشفط.
- قم بتغيير كيس الفلتر.
- قم بتغيير فلتر التهوية أو فلتر حماية المحرك.
- افحص زر ضبط ارتفاع الوبر من حيث الضبط الصحيح.
- قم بتغيير الفرشاة الدوارة.

يضيء مصابح التحكم الأحمر.

- قم بإزالة الانسداد من رأس الفرشاة وأنبوب الشفط وخرطوم الشفط.
- قم بتغيير كيس الفلتر.

الضمان

في كل دولة تسرى شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن تتولى تصليح الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه بقصيدة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.



قبل إجراء أية أعمال على الجهاز، يجب إيقاف تشغيل الجهاز وسحب القابس الكهربائي.

إزالة الانسدادات

- **أنبوب الشفط/خرطوم الشفط صورة**
- **خرطوم شفط برأس الفرشاة صورة**
- **فرشاة دوارة/رأس الفرشاة صورة**
- **ملحوظة: فك غطاء الفرشاة إن وجد (انظر "تنظيف الفرشاة الدوارة").**

المotor لا يدور

- لا يوجد جهد كهربائي.
- تأكد من المقابس والمصهر ومصدر الإمداد بالقدرة.
- تحقق من كابل الكهرباء وقباس الجهاز.
- المفتاح الكهربائي الحراري أو قف تشغيل المحرك بسبب قرط السخونة
- قم بتغيير الفلاتر المسدودة أو إزالة انسداد خرطوم الشفط.

بعد التبريد يكون الجهاز مستعداً للعمل مرة أخرى.

يصدر صوت قعقة عند إيقاف التشغيل

ارشاد: وقد تم تجهيز بكرة الفرشاة بقباض احتكاكى، يقوم بالتحرير عند شفط الأجسام الكبيرة والمعرقلة.

ارشاد: ولا يتم تحرير القباض إلا بعد إيقاف تشغيل الماكينة، حيث يظهر عندئذ صوت قعقة عالٍ.

التخزين

تحذير

خطر
خطر الإصابة والتعرض للضرر! يرتفع وزن الجهاز عند القيام بتخزينه.
لا يجوز تخزين هذا الجهاز سوى في الأماكن المغلقة.

العناية والصيانة

أخطر

قبل إجراء أية أعمال على الجهاز، يجب إيقاف تشغيل الجهاز وسحب القابس الكهربائي.

مواعيد الصيانة

يومياً

- قم بتنظيف الفرشاة الدوارة.

أسبوعياً

- التحقق من مدى تأكل بكرة الفرشاة.
ارشاد: يمكن التعرف على درجة التاكل عن طريق المقارنة بمجموعة المؤشرات ذات اللون المماثل. إذا كان الشعر الأسود له نفس طول الشعر الأحمر، يجب تغيير الفرشاة الدوارة.

تنظيف الفرشاة الدوارة

- فك غطاء الفرشاة إن وجد: أدر أقوال الغلق باللف بزاوية 90° واتبع غطاء الفرشاة.
- اقطع خصلات الشعر والخيوط التي التفت على الفرشاة الدوارة باستخدام مقص ثم أبعدها.

تغيير الفرشاة الدوارة

- قم بفك الجزء الجانبي باستخدام عملة معدنية.
- أخلع الفرشاة الدوارة وتخلص منها.
- قم بتركيب بكرة فرشاة جديدة.
- أعد تركيب الجزء الجانبي.

استبدال فلتر حماية المحرك

- قم بتحرير غطاء الفلتر ثم أخلعه.
- اضغط وسيلة تأمين غلق علبة الفلتر إلى أعلى ثم أخلع علبة الفلتر.
- أخرج فلتر التهوية من علبة الفلتر.
- قم بتركيب فلتر تهوية جديد في علبة الفلتر.
- قم بتركيب علبة الفلتر وثبتها جيداً.
- قم بتركيب غطاء الفلتر وتأمين غلقه.

تغيير كيس الفلتر

- قم بتحرير غطاء الفلتر ثم أخلعه.
- **صورة 1**
أدبر وسيلة تأمين غلق كيس الفلتر إلى اليمين. أغلق كيس الفلتر ثم أخلعه وتخلص منه.
- **صورة 2**
قم بتركيب كيس فلتر جديد وأدبر وسيلة تأمين غلق كيس الفلتر إلى اليسار.
- قم بتركيب غطاء الفلتر وتأمين غلقه.

تغيير فلتر التهوية

- قم بتحرير غطاء الفلتر ثم أخلعه.
- اضغط وسيلة تأمين غلق علبة الفلتر إلى أعلى ثم أخلع علبة الفلتر.
- أخرج فلتر التهوية من علبة الفلتر.
- قم بتركيب فلتر تهوية جديد في علبة الفلتر.
- قم بتركيب علبة الفلتر وثبتها جيداً.
- قم بتركيب غطاء الفلتر وتأمين غلقه.

الاستخدام

تشغيل الجهاز


- قم بتوصيل قابس الكهرباء.
- قم بتشغيل الجهاز عن طريق المفتاح الرئيسي.

نظام التنظيف

تشغيل الفرشاة الدوارة

- اضبط ارتفاع الوبر عن طريق زر ضبط رأس الفرشاة.
- قم بإجراء عملية التنظيف.

تشغيل أنبوب الشفط

صورة إيضاحية 



عند الشفط بخرطوم الشفط يجب ألا توضع رأس الفرشاة مع بكرة الفرشاة الدوارة على سجادة ذات قيركشيف. فمن الممكن أن تخلق السجادة الضرر أو الإنلاف ببكرة الفرشاة الدوارة مع طول فترة وضعها عليها.

إيقاف الجهاز

- أوقف تشغيل الجهاز عن طريق المفتاح الرئيسي.
- اسحب السلك الكهربائي.

النقل



- احتراز**
خطر الإصابة والتعرض للضرر! يراعى وزن الجهاز عند القيام بنقله.
- عند نقل الجهاز في سيارة، احرص على تأمين الجهاز ضد الانزلاق والانقلاب طبقاً للتوجيهات السارية ذات الصلة.

الأجهزة

الصورة الإيضاحية انظر صفحة 2

- مصباح التحكم (أحمر)
- خطاف الأسلام، قابل للإدارة
- وسيلة ضبط المقابض اليدوي
- فوهة الشقوق
- رأس تنظيف المفروشات
- لوحة الصنع
- خرطوم شفط برأس الفرشاة
- وسيلة تأمين غلق كيس الفلتر
- كيس الفلتر
- وسيلة تحرير رأس الفرشاة
- فلتر حماية المحرك
- علبة الفلتر
- وسيلة تأمين غلق فلتر حماية المحرك
- وسيلة تأمين غلق علبة الفلتر
- فلتر التهوية
- مسمار تثبيت الجزء الجانبي
- الجزء الجانبي
- سدادة الغلق باللف الخاصة ببطاء الفرشاة
- رأس الفرشاة
- بكرة الفرشاة
- بطاء الفرشاة
- مجموعة مؤشرات (حمراء)
- زر ضبط ارتفاع الوبر
- بطاء الفلتر
- المفتاح الرئيسي
- أنبوب شفط
- خرطوم الشفط
- مقابض
- سلك كهربائي

الرموز الواردة في دليل التشغيل



للمخاطر التي تهدد الحياة بصورة مباشرة وتؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.



لمواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.



لمواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات بسيطة أو تسبب في أضرار مادية.

الاستخدام المطابق للتعليمات



الجهاز غير مخصص لشفط الأتربة الضارة بالصحة.



هذا الجهاز مصمم للاستخدام داخل الأماكن المغلقة.

- هذه المكنسة مخصصة للتقطيف الجاف للأرضيات والحوائط.

- هذا الجهاز مخصص للاستخدام التجاري فقط، على سبيل المثال في الفنادق والمدارس والمستشفيات والمصانع والمتاجر والمكاتب و محلات التأجير.



يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل مع الجهاز وفقاً لتعليمات هذا الدليل والاحتفاظ بالدليل من أجل أي استخدام لاحق أو لأي مستخدم لاحق.

- قبل البدء في تشغيل الجهاز لأول مرة يجب قراءة إرشادات الأمان رقم 15.956249

- في حالة عدم مراعاة ما ورد بدليل التشغيل وعدم اتباع إرشادات السلامة يمكن أن تحدث أضرار بالجهاز و يتعرض المستخدم والأشخاص الآخرين للخطر.

- في حالة ملاحظة تلفيات ناتجة عن النقل يتم إبلاغ الوكيل التجاري على الفور.

- عند فض محتويات العبوة قم بالتأكد من عدم نقص أي ملحقات أو وجود أضرار.









حماية البيئة











المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة الاستخدام. يرجى عدم إلقاء الغلاف في القمامات المنزلية، بل قم بإعادته تدويره والاتفاق به مرة أخرى.



تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام ينبغي الاستفادة منها.. غير مسموح بوصول البطاريات والزيت وما شابه من المواد إلى البيئة، لذا يرجى التخلص من الأجهزة القديمة عن طريق أنظمة تجميع ملائمة.

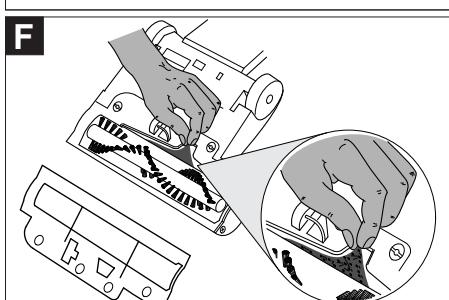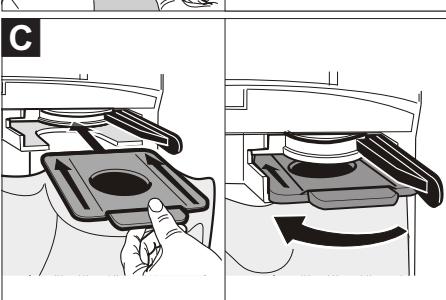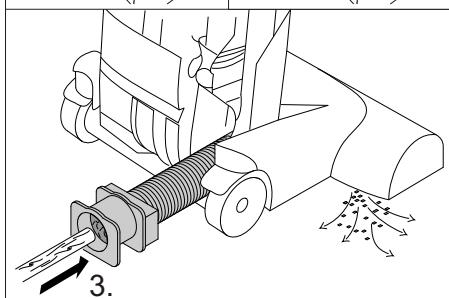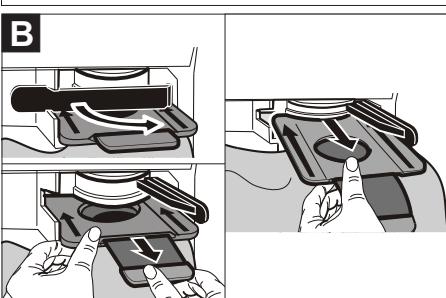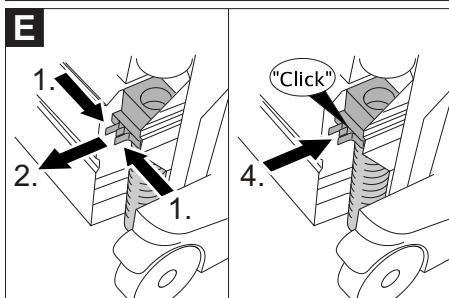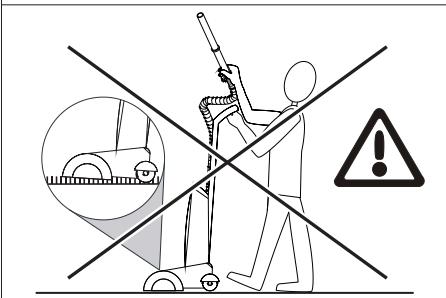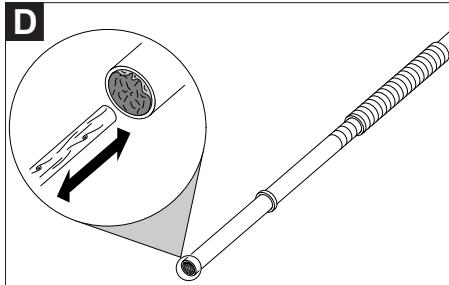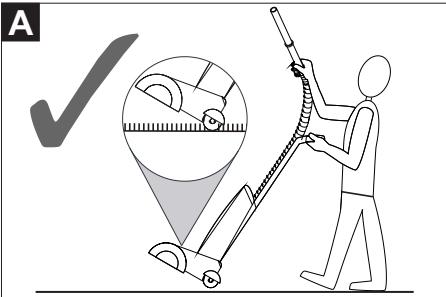

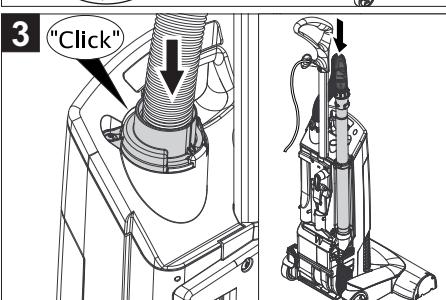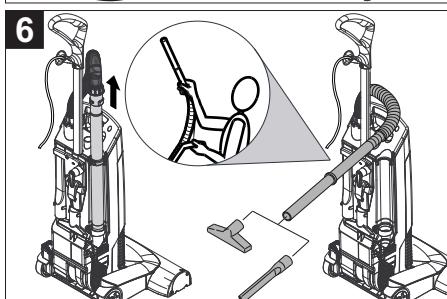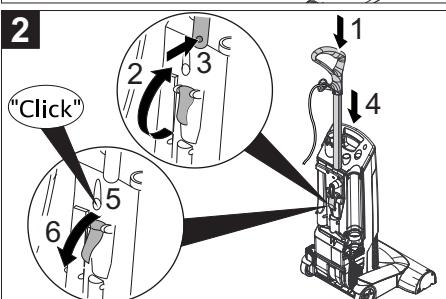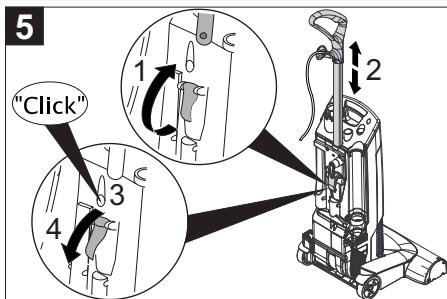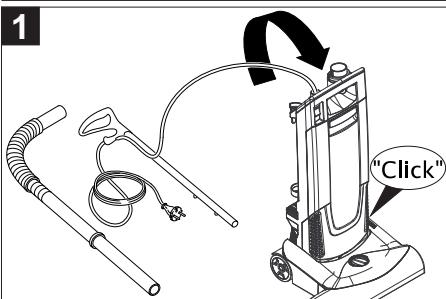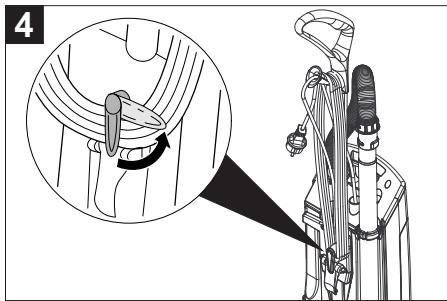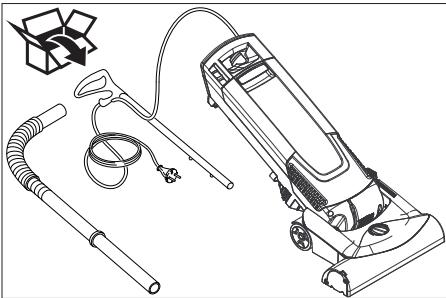


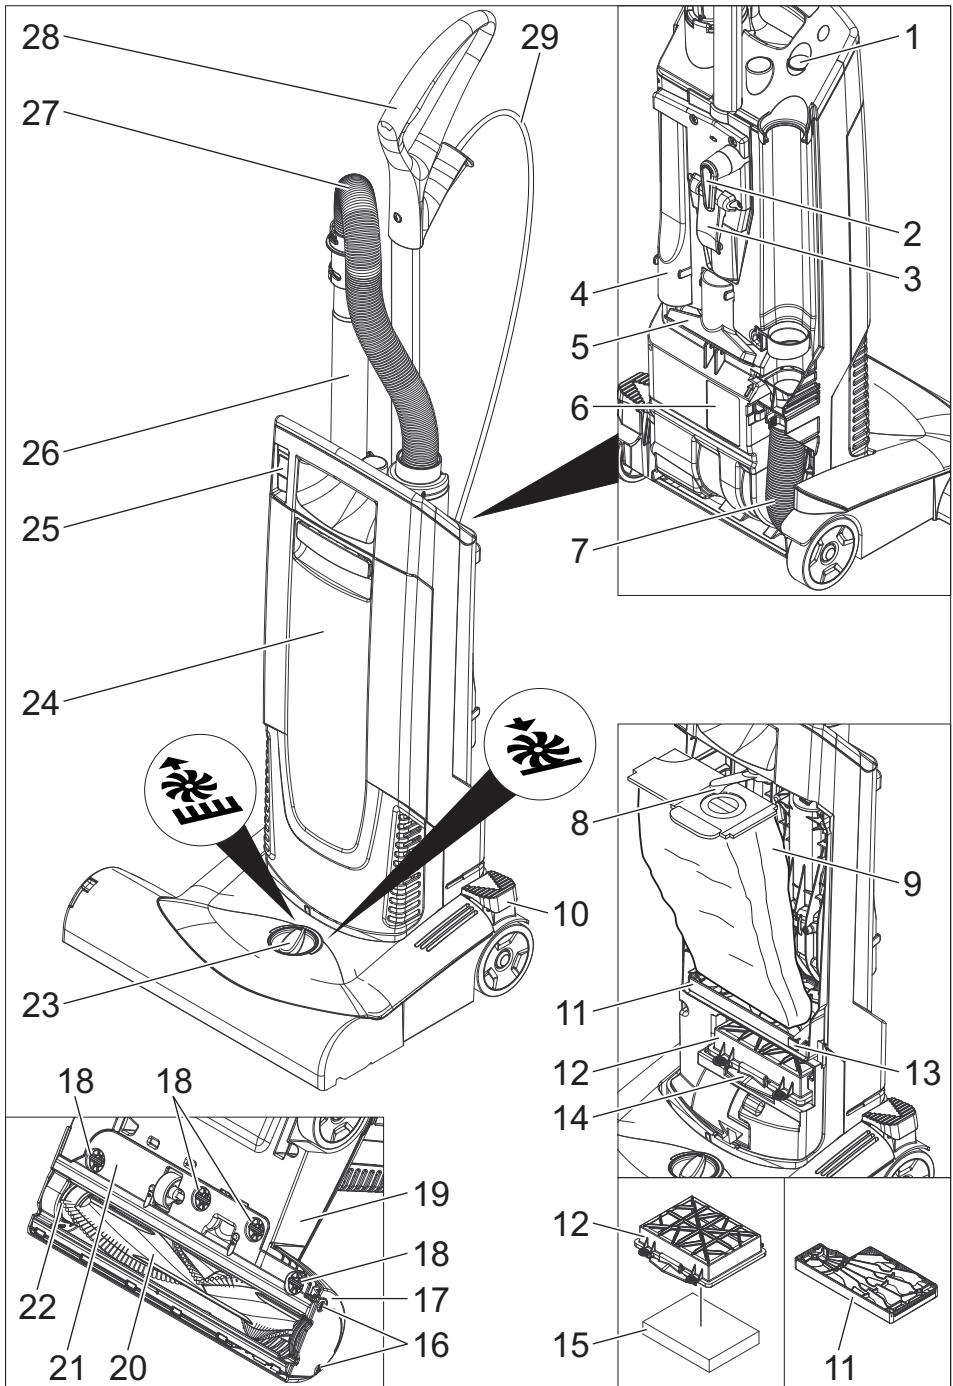

CV 30/1
CV 38/1



العربية

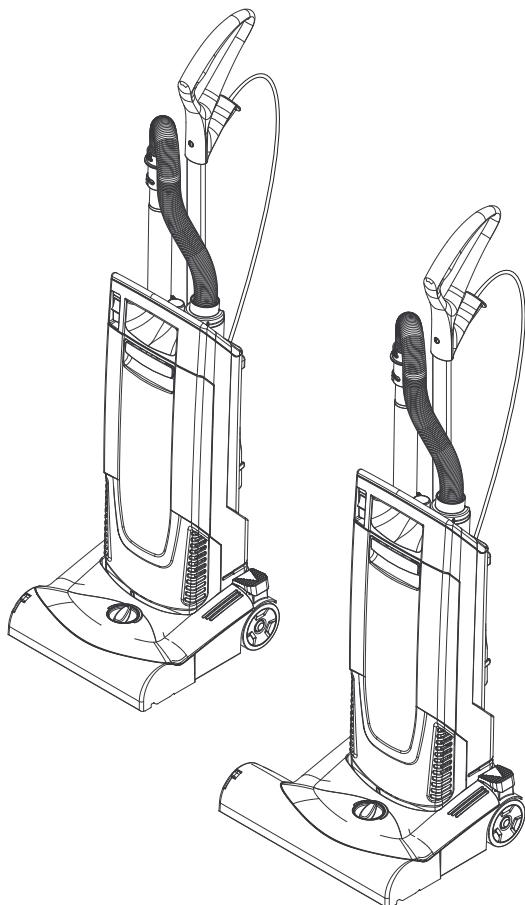

Register and win!
www.kaercher.com/register-and-win



596521 00 FF/13